

## **GLM30** Professional



160992A1Z6(2016.07)I/355

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

www.bosch-pt.com

**GERMANY** 




- de Originalbetriebsanleitung
- en Original instructions
- fr Notice originale
- es Manual original
- pt Manual original
- it Istruzioni originali
- nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- da Original brugsanvisning
- sv Bruksanvisning i original no Original driftsinstruks
- fi Alkuperäiset ohieet
- **el** Πρωτάτυπο οδηγιών χρήσης
- tr Orijinal işletme talimatı
- pl Instrukcja oryginalna
- cs Původní návod k používání
- sk Pôvodný návod na použitie
- hu Eredeti használati utasítás
- **ru** Оригинальное руководство по
  - эксплуатации
- **ик** Орипнальнаінструкця з
- експлуатац


- **kk** Пайдалану нұоқа у лығының тұлтырасы
- ro Instrucțiunioriginale
- **bg** Оригинална инструкция
- тик Оригинално упатство за работа
- sr Originalno uputstvo za rad
- sl Izvirna navodila
- hr Originalne uputeza rad
- et Algupärane kasutusjuhend
- Iv Instrukcijas oriģinālvalodā It
- Originali instrukcija
- cn 正本使用说明书 tw
- 原始使用說明書 ko 사
- 용 설명서 원본
- ar ςΤΫ2Χιι ΚΤΟΙγοίλιι ΑμΒΤΫΜυ
- fa ZЎ2н эµВЖЙнз ИТУфЁz








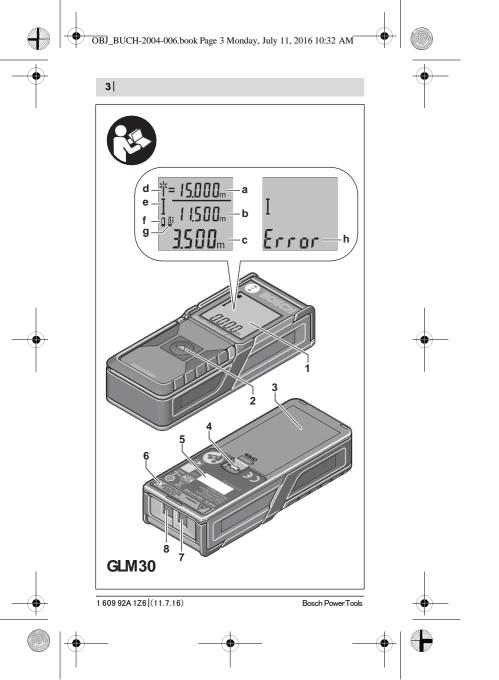

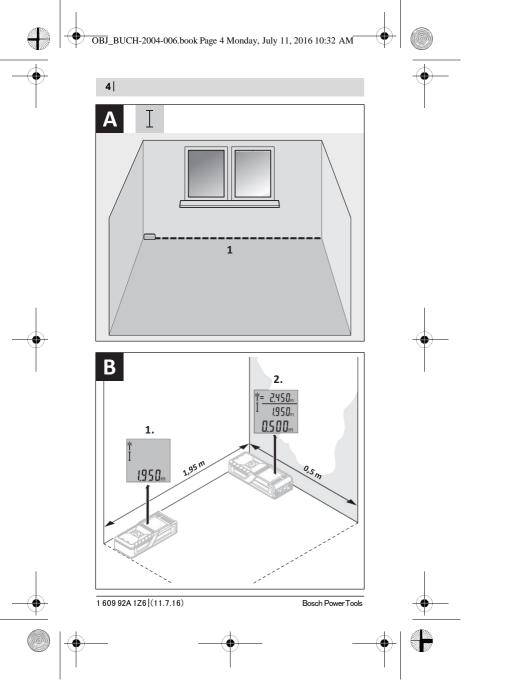

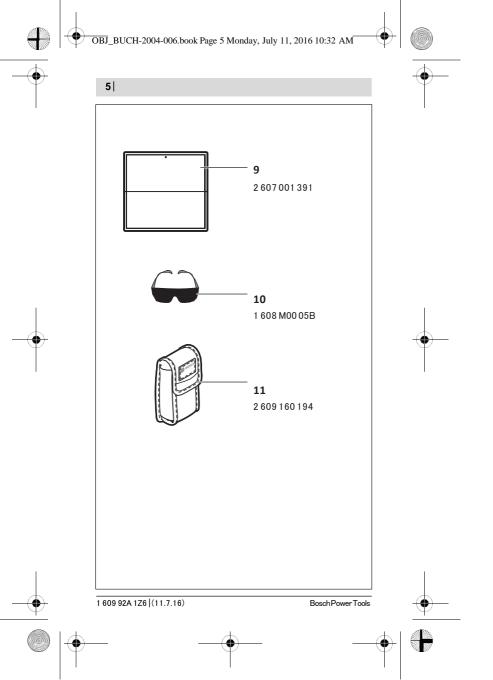











В состав эксплуатационных документов предусмотренных изготовителемдля продукции могут входить настоящее руководство по эксплуатации а также при-ложения

Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложе-

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства или на корпусе изделия

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке

#### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет? лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении б лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки(дату изготовления с м.наэтикетке)

## Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или поль-

- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать на открытом пространстве во время дождя(в распыляемой
- не включать при попадании воды в корпус

#### Критерии предельных состояний

- поврежден корпус изделия

#### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования

#### Хранение

- необходимо хранить в сухомместе
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температури воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- если инструмент поставляется в мягкой сумке или пластиковом кейсе рекомендуется хранить инструмент в этой защитной упаковке
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие1)

## Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке

1609 92A 1Z6 (11.7.16)























- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие5)

## Указания по безопасности



Для обеспечения безопасной и надежной работы с измерительным инструментом должны быть прочитаны и соблюдаться все инструкции. Использование измерительного инструмента не в соответствии с настоящими указаниями чревато повреждений интегрированных защитных механизмов. Никогда не изменяйте до неузнаваемости предупредительные таблички на измерительном инструменте. ХОРОШО СО-ХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕЕВМЕСТЕС ПЕРЕДАЧЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА.

- ▶ Внимание использование других не упомянутых здесь элементов управления и регулирования или других методов эксплуатации может подвергнуть Вас опасному для здоровья излучению.
- Измерительный инструмент поставляется с предупредительной табличкой (на странице с изображением измерительного инструмента показана под номером 6).



IEC 60825-1:2014 <1mW, 635nm

Laser Radiation Do not stare into beam Class 2 laser product

 Если текст предупредительной таблички не на языке Вашей страны, заклейте его перед первой эксплуатацией прилагаемой наклейкой на языке Вашей страны.



Не направляйте луч лазера на людей или животных и сами не смотрите на прямой или отражаемый луч лазера. Этот луч может слепить людей, стать причиной несчастного случая или повредить глаза

▶ Вслучае попадания лазерного луча в глаз глаза нужно намеренно закрыть и немедленно отвернуться от луча.

Bosch PowerTools





















- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве защитных очков. Лазерные очки служат для лучшего распознавания лазерного луча, однако они не защищают от лазерного излучения
- ▶ Не применяйте лазерные очки в качестве солнечных очков или в уличном движении. Лазерные очкине дают полной защитыют ультрафиолетового излучения и ухудцают восприятие красок
- ▶ Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента
- ▶ Не разрешайте детям пользоваться лазерным измерительным инструментом без надзора. Они могут неумьшленно ослепить людей
- ▶ Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться и с к ры, от которых может воспламениться пыль или пары
- ▶ Не меняйте ничего в лазерномустройстве.

## Описание продукта и услуг

Пожалуйста откройте раскладную страницу с иллострациями инструмента и оставляйте ее от крытой пока Вы изучаете руководство по эксплуатации

## Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для измерения расстояний дли н высоти удалений Измерительный инструмент пригоден для работывнутри помещений

## Технические данные

Цифровой лазерный дальномер		GLM30
Товарњй <b>№</b> .	3 601 K725	3 601 K72 57.
Диапазон измерения(типичны й)	0,15−30 m <sup>A)</sup>	0,15−30 m <sup>A</sup>
Диапазонизмерения(типичный неблагоприятные условия)	20 M <sup>B)</sup>	20 м <sup>β</sup>
Точностьизмерения(типичная)	±2,0 м м <sup>A</sup>	±2,0 м м <sup>4</sup>

1 609 92A 1Z6 (11.7.16)























		1 yccryir 103
Цифровой лазерный дальномер		GLM30
Точность измерения(типичная неблагоприятње условия)	±3,0 м м <sup>E</sup>	±3,0 м м <sup>і</sup>
Наименшееотображаемое значение	1 MN	1 MM
Рабочая температура	−10° C+45° C	-10° C+45° C
Температурахранения	−20 ° C+70°C	-20° C+70° (
Относительная влажность воздуха не более	90 %	90%
Класс лазера	2	2
Тип лазера	635 нм,<1 мВт	635 нм,<1 мВ
Диаметрлазерноголуча́при 25° C) о к - на расстоянии 10 м	9 m m <sup>o</sup>	9 м м <sup>с</sup>
<ul> <li>на расстоянии в м</li> <li>на расстоянии в м</li> </ul>	9 м м <sup>о</sup>	9 м м <sup>о</sup> 27 м м <sup>о</sup>
Автоматическое отключение прибл через – лазер	20	20
<ul> <li>измерительный инструмент(без измерения)</li> </ul>	c 5	c 5
	МИН	МИ
Bec согласноЕРТА-Procedure 01:2014	0,09 кг	0,09 к
Размеры	105×41×24 MN	105×41×24 MM
Степень защиты	IP 54(с зацитойот пыли и брызг во ды) <sup>р)</sup>	IP 54(с защитойот пылии брызгводы) <sup>р)</sup>
БатарейкиАккумуляторные элементы	2 x 1,5 B LR03 (AAA) 2 x 1,2 BHR03 (AAA)	2 x 1,5 B LR03(AAA) 2 x 1,2 BHR03(AAA)
Количество единичных измерений на комплект батарей	5000	5000
Настройка единицы измерений	_	•
Настройка звука	•	

Bosch PowerTools



















АПри измерениях от задней кромки измерительного инструмента, при высокой отражательной способности цели(н а п р. белая с т е н а) слабойфоновой подсветке и 25 ° Срабочей температуре Дополнительно нужно исходить из влияния порядка±0,05 мм/м.

**В**При измерениях от задней кромки измерительного инструмента при низкой отражательной способности цели(н а п р, черный картон) сильной фоновой подсветке и рабочей температуре от- 10 ° C до+45 ° С Дополнительно нужно исходить из влияния порядка ±0,15 MM/M.

Ф Ширина лазерной линии зависит отфактуры поверхности и условий окружающей с реды

В за исключением секции для батареек

Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру5 на заводской табличке

## Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями

- 1 Дисплей
- 2 Кнопка измерения
- 3 Крышка батарейного отсека
- 4 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 5 Серийный номер
- 6 Предупредительная табличка лазерного излучения
- 7 Приёмная линза
- 8 Выходлазерноголуча
- 9 Визирнаямаркак
- Очки для работыс лазерныминструментом∗
- Защитный чехолк

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный комплект поставки.

#### Элементы индикации

- а Автоматическая сумма
- **Ю**редыдущий результатизмерения**с**

Актуальный результат измерения**d** 

Лазер включен

- е Измерение длины
- f Предупреждение о разрядке батареек
- g Индикатор выхода за пределы допустимого температурного диапазона

1609 92A 1Z6 (11.7.16)























h Индикация оцибки«Error»

## Сборка

## Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использоватыщелочномарганцевые батарейки или аккумуляторные батареи

Саккумуляторными батареями на 1,2 В возможно меньше измерений чем с батарейками на 1.5 В.

Чтобы открыть крышку батарейного отсека3, нажмитефиксатор4 и снимите крышку батарейного отсека Вставьте батарейки или аккумуляторные батареиСледите за правильной полярностью в соответствии с изображением на вну-тренней стороне крышки батарейного от сека

После первого появления символа батарейки на дисплее возможно какминимум еще 100 единичных измерений

Если символ батареек мигает, Вы должны заменить батарейки аккумуляторные элементыПродолжение измерений более невозможно

Всегда заменяйте все батарейки/аккумуляторные батареи одновременно Используйте только батарейки/аккумуляторные батареи одного производителя и с одинаковой емкостью

▶ Вынимайте батарейки/аккумуляторные батареи из измерительного инструмента, если Вы длительное время не будете его использовать. При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареекаккумуляторных батарей

## Работа с инструментом

## Эксплуатация

- Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования. Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом
- ▶ Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.
- ▶ Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов. В частности не оставляйте его на длительное время вмаши не. При больших перепадах температуры сначаладайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру.

1 609 92A 1Z6 (11.7.16) Bosch Power Tools





















прежде чем начинать работать с н и м. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительногоинструмента

▶ Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента. После сильных внешних воздействийна измерительный инструмент рекомендуется проверить его точность, прежде чем продолжать работатьс инструментом(с м.∢Проверка точности измерения расстояния)стр188).

#### Включение/выключение

Чтобывключить измерительный инструмент, коротко нажмите на кнопку измерения2. Измерительный инструмент и лазер включаются

▶ Не оставляйте без присмотра включенный измерительный инструмент и выключайте его после использования. Другие лица могут быть ослеплены лазерным лучом

Чтобы**выключить** измерительный инструмент, долго нажимайте на кнопку измерения2.

## Процедура измерения (см. рис.А)

После включения измерительный инструмент находится в режиме измерения

Исходной поверхностьюдля измерения является задняя кромка измерительногоинструмента

Приложите измерительный инструмент кжелаемой исходной точке измерения (напр.кстене)

Чтобы произвести измерение, коротко нажмите на кнопку измерения 2. Лазерный луч после этоговык лючается Чтобы опять включить лазерный луч коротконажмите на кнопку измерения2. Чтобы произвести еще одно измерение ещераз коротко нажмите на кнопку измерения2.

▶ Не направляйте лазерный луч на людей или животных и не смотрите сами в лазерный луч, в том числе и с большого расстояния.

Указание: Обычно измеренное значение отображается в течение0,5 с,максимум через4 с.Продолжительность измерения зависит от расстояния освещенности и отражательной способности поверхности цели После окончания измерения лазерный луч автоматически отключается

## Автоматическая сумма (см. рис.В)

Автоматическая сумма автоматически показывает сумму всех отдельных измерений(удобно, напр, при рассчетематериала)

1609 92A 1Z6 (11.7.16)














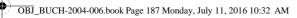







## Русский 187

Значение автоматической с уммы удаляется при выключении инструмента или удаляется автоматически, если в течение минут не будут нажиматься никакие кнопки

Автоматическая сумма не сохраняется Последующая корректировка автоматической суммы невозможна

Наведите лазерный луч на поверхность це ли




Чтобы произвести измерение коротко нажмите на кнопку измерения 2. Актуальное измеренное значениес отображается внижней строкедисплея Лазерный луч выключается



Чтобы вклочить лазерный луч, коротко нажмите на кнопку измерения 2. Чтобы произвести еще одно измерение еще раз коротко нажмите на кнопку измерения2. В нижней строке отображается актуальное измеренное значениес. В средней строке отображается предыдущее измеренное значениев. В верхней строке отображается автоматическая суммаа (с умма актуальногои предыдущего измеренного значения)

## Включение/выключение звука (3 601 К725..)


Выключите измерительный инструмент.

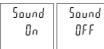

Долго нажимайте на кнопку измерения2. Когда курсор встанет на нужную настройку, отпустите кнопку измерения2. После отпускания измерительный инструмент включается с выбранной настройкой

## Смена единицы измерения (3 601 К72 57.)

Выключите измерительный инструмент.

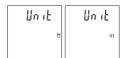

Долго нажимайте на кнопку измерения2. Когда курсор встанет на нужную настройку, отпустите кнопку измерения2. После отпускания измерительный инструмент включается с выбранной настройкой























### Подсветка дисплея

Подсветка дисплея постоянно включена Если не нажимаются никакие кнопки подсветка дисплея в целях экономии батареекаккумуляторных батарей прибл через 10 с приглушается Если в течение о к. 30 сек не нажимаются никакие кнопки подсветка дисплея отключается

## Указания по применению

## Общие указания

При измерении нельзя закрывать приемную линзу7 и выход лазерного излучения8.

Во время измерения измерительный инструмент нельзя смещать Поэтому по возможности положите измерительный инструмент на прочное основание или приставьте его к прочному основанию

#### Факторы, влияющие на диапазон измерения

Радиус измерения зависит от освещенности и отражательной способности поверхностицели Для лучшей видимости лазерного луча при сильном постороннем свете одевайте лазерные очки 10 (принадлежность) или используйте отражающую мишень 9 (принадлежность) или затемните целевую поверхность

## Факторы, влияющие на результат измерения

Иззафизических эффектов не исключено что при измерении на различных поверхностях могут возникнуть ошибки измерения К таким поверхностямотно-СЯТСЯ

- прозрачные поверхности(например стекловода)
- отражающие поверхности(например, полированный металл, стекло)
- пористые поверхности(например изолирующие материалы)
- структурированње поверхности(наприме р пористаяштукатурка природный камены

При необходимости применяйте для таких поверхностей визирную марку (принадлежность)

При косом наведении на цель возможны ощи бки

Воздушные слои с различной температурой и/или непрямое отражение также могут отрицательно повлиять на измеряемое значение

### Проверка точности измерения расстояния

Точность измерительного инструментаможно проверить следующим образом

 Выберите не меняющийся с течением времени участок длиной о к.3 – 10 м, длина которого Вам точно известна(н а при прина помещения дверной про-

1609 92A 1Z6 (11.7.16)





















е м). Измерение следует проводить при благоприятных условиях т. е. участок должен находиться в помещении и поверхность цели должна быть гладкой и хорошо отражать

- Промерьте участок 0 раз подряд

Отклонение результатовот дельных измерений от среднего значения не должно при благоприятных условиях превышать 🛨 мм на всем участке Запротоколируйте измерения с тем, чтобывпоследствииможно было сравнить точность

## Неисправность - Причины и устранение

Причина	Устранение		
Мигает индикатор предупреждения о выходеза пределы допустимого температурного диапазона (g), измерение невозможно			
Измерительный инструмент находится за пределами рабочей температурыот $-10^\circ$ Сдо+ $45^\circ$ С.	Подождать пока инструмент не нагреется или не охладится до рабочей температуры		
Индикация «Error» на дисплее			
Оильное отражение от поверхности цели(на приме р зеркало) или слабое (принадлежности) отражение	Используйте визирнуюмарку <b>9</b>		
цели	отповори юсти		
(напримерчерный материал)			
илисильноеокружающее			
освещение	\ <u></u>		
<b>Велупьтанном выходаматература</b>			
PACCIPH BAHABHABHARAT WHE TREAMYRIMA	<i>*23.Делян</i> 1950-чекта <b>я</b> промену <del>г</del> мчизе		
превышает99999 м.	операции		
Непонятный результатизмерения			
Неодназначное отражение от по	Прикрыть поверхность цели		
верхностицели(например,			
водастекло)			
Закрыт выход лазерного луча <b>8</b> или приемной линзы <b>7</b> .	Открыть выход лазерного луча <b>8</b> или приемной линзы <b>7</b>		
Препятствия на пути лазерного луча	Лазерная точка должна полностью находиться на целевой поверхности		

















Причина Устранение
Картинка на дисплее не меняется или измерительный инструмент реагирует на нажатие кнопок неожиданны мобразом

Одибка программного обеспечения Извлеките батарейки и снова включите измерительный инструмент после повторной установки батареек

Измерительный инструмент отслеживает правильность работы при каждом измерении При обнаружении дефекта все надписи на дисплееми г ают. В таком случае или если Вам не удается устранить неполадку выше названными мерами отправьте свой измерительный инструмент через магазин в сервиснуюмастерскую вось.

## Техобслуживание и сервис

## Техобслуживание и очистка

Содержите измерительный инструмент постоянно в чистоте

Никогда не погружайте измерительный инструмент в воду или другиежид кости Выгирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой Не используйте никаких очищающих средствили растворителей

Уханивайте за приемной линзой **7** с такойже тщательностью с какой Вы уханиваете за очками или линзой фотоаппарата

Если несмотря на пцательную процедуру изготовления и испытания измерительный инструмент всетаки выйдет из строя ремонт должна производить авторизированная сервисная мастерская для электроинструментов bosch. Не вскрывайте самостоятельно измерительный инструмент

# Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу.

#### www.bosch-pt.com

Коллектив сотруднико Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей

1 609 92A 1Z6 (11.7.16)





















Пожалуйста во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте10значный товарный номер по заводской табличке изделия

### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах (Роберт Бош).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья Изготовление и распро- странение контрафактной продукции преследуется по Закону в административноми уголовномпорядке

#### Россия

Уполномоченная изготовителеморганизация 000∢РобертБош≫ Вашутинскоещоссе, в л. 141400, г.Химки, Московская облРоссия

Те л8 800 100 8007 (звонок по России

бесплатный E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктовВы можете получить

- на официальном сайтewww.bosch-pt.ru
- либо по телефону справочно- сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

## Беларусь

ИП≪Роберт Бош≫ООО Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента ул Тимирязева65 А-020 220035, г.Минск Беларусь Тел+375(17)2547871 Тел+375(17)2547915/16

Факс+375(17)2547875 E-Mail: pt-service.by@bosch.com Официальный сайт.www.bosch-pt.by

Bosch PowerTools























#### Казахстан

ТОО∢Роберт Бош≫

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г.Алматы

Казахста

н050050

пр. Райьмбека 169/1

уг. ул Коммунальная

Тел+7(727)2323707

Факс+7(727)2330787

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайтwww.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

## **Утилизация**

Отслужившие свой срок измерительные инструменты принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистуюрекуперацию от ходов

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареибатарейки в бытовой мусор

## Только для стран-членов ЕС:



В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствиис европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные аккумуляторыбатарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рек уперацию

#### Возможны изменения.



1 609 92A 1Z6 (11.7.16)









